

深圳市福田区水务工程质量安全监督

通 报

2021 年第 1 期总第 4 期

福田区水务工程质量安全监督站 编 2021 年 4 月 1 日印发

2021 年 1 月至 3 月，深圳市福田区水务工程质量安全监督站（以下简称“质安监站”）开展日常监督检查工作的同时，重点开展水务行业岁末年初安全生产检查工作和春节后复工复产的安全生产监督工作，积极组织开展有限空间安全生产专项检查工作及各类专项排查整治，同时全面推进在监水务工程第三方质量安全检查评估（第 1 期）工作，确保辖区水务工程质量安全处于可控范围。现将监督检查情况通报如下：

一、监督项目基本情况

截至 3 月底，质安监站受理监督申请的水务工程项目 22 个，完善相关备案流程后，质安监站进行监督告知交底及开展日常监

监督检查工作。经统计，2021 年第一季度质安监站共监督检查项目 83 项次，其中新开工项目告知交底 11 项次、合同完工项目 1 项次，各监督项目日常监督检查情况如表 1：

表 1 各监督项目日常监督检查一览表（统计截止：3 月 31 日）

序号	项目名称	监督检查	备注
1	福田区第七期优质饮用水入户工程（第三批）	1 次	
2	福田区易涝风险区整治工程（2019 年部分）	2 次	
3	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	4 次	
4	广深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程	0 次	已完工
5	新洲河流域水环境提升工程－迁改及桩基工程（河口－福民路）	2 次	
6	新洲河流域水环境提升工程－景观提升工程（示范段）	12 次	
7	新洲河凤塘河生态补水工程	8 次	
8	新洲河流域水环境提升工程－水质提升工程	8 次	
9	福田区新洲路（福强路-福荣路段）污水管网完善工程、福田区新洲路（新闻路-滨河大道）污水管网完善工程	3 次	
10	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	5 次	其中监督告知交底 1 次
11	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	4 次	其中监督告知交底 1 次
12	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	6 次	其中监督告知交底 1 次
13	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	7 次	其中监督告知交底 1 次
14	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	5 次	其中监督告知交底 1 次

15	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	5 次	其中监督告知交底 1 次
16	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	5 次	其中监督告知交底 1 次
17	2020 年度水务集团福田区 5 项管网工程	2 次	其中监督告知交底 1 次
18	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）	1 次	其中监督告知交底 1 次
19	福田区小区排水设施修复工程（福东片区）	1 次	
20	福田区小区排水设施修复工程（福中片区）	0 次	
21	福田区小区排水设施修复工程（梅林片区）	1 次	其中监督告知交底 1 次
22	福田区小区排水设施修复工程（香蜜片区）	1 次	其中监督告知交底 1 次
	合计	83 次	12 次

在日常监督检查过程中，质安监站强化对各参建责任主体质量安全行为监督检查力度的同时，进一步加大对实体质量、现场施工安全和文明施工的监督检查力度，同时开展有限空间安全生产专项检查工作。针对检查中发现的质量安全问题，1 月 1 日至 3 月 31 日质安监站共下发《深圳市福田区水务工程质量与安全监督检查结果通知书》83 份（详见表 1）、《深圳市福田区水务工程质量安全监督整改通知书》7 份（详见图 1）、《深圳市福田区水务工程质量安全监督预警通知书》6 份（详见图 2）、《深圳市福田区水务工程停工整改通知书》5 份（详见图 3），《深圳市福田区水务工程复工通知书》6 份，并责令相关责任单位落实整改回复。目前，福水质量安全监督〔2021〕改字第 1 号-广

深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程、福水质量安全监督〔2021〕改字第2号-福田区易涝风险区整治工程（2019部分）、福水质量安全监督〔2021〕改字第7号-新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）逾期未整改回复，其余质量安全问题大部分已按要求整改完毕。

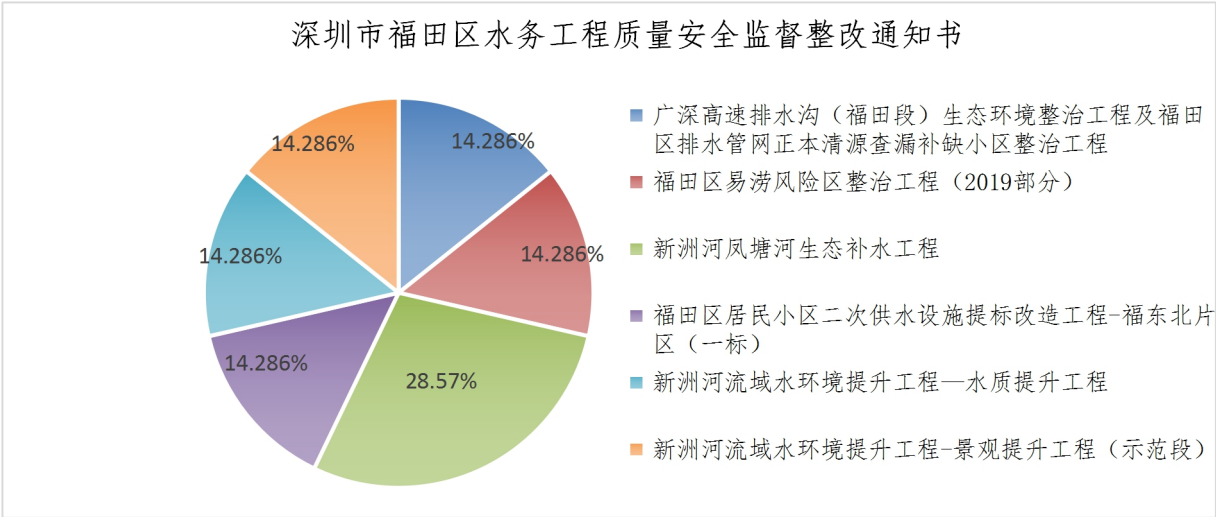


图 1 整改通知书（统计截止：3 月 31 日）

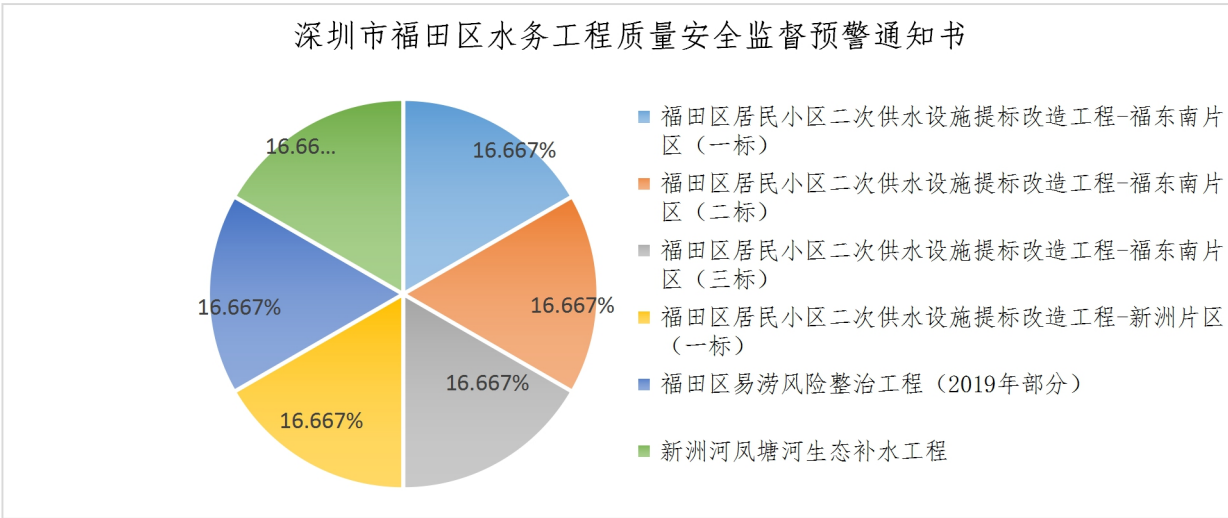


图 2 预警通知书（统计截止：3 月 31 日）

深圳市福田区水务工程质量安全监督停工整改通知书

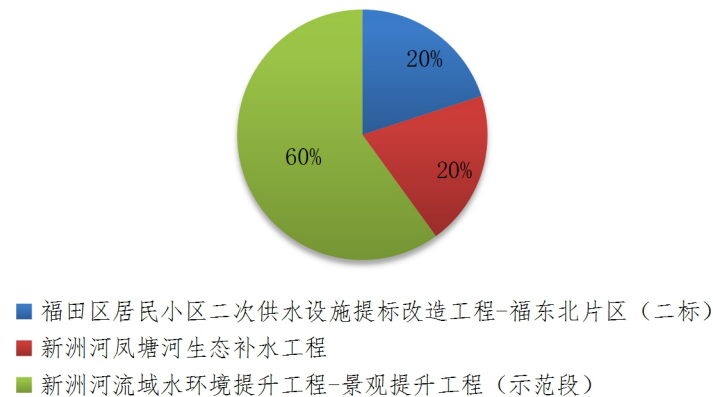


图 3 停工整改通知书（统计截止：3 月 31 日）

二、质量安全管理行为监督情况

2021 年第一季度所开展的日常监督检查中，各项目参建单位在主要管理人员到岗履职、制度执行和工程内业资料方面存在问题仍然较多，建设单位应督促有关参建单位强化人员管理、内业资料整理、分部分项验收等工作，同时建设（代建）单位每周五应及时报送施工期水务工程项目法人周检表，严格执行相关程序和制度。主要存在问题如下：

（一）部分参建单位项目主要负责人存在多次未在岗履职的情况

质安监站在日常监督检查中，发现部分监督项目代建单位项目负责人、监理单位项目总监、施工单位项目经理及项目技术负责人等主要管理人员多次出现不在岗履职情况。

表 2 项目主要管理人员未到岗情况一览表

序号	检查日期	工程名称	未到岗情况
1	1 月 2 日	新洲河流域水环境提升工程—景观提升工程（示范段）	施工单位项目经理张林不在岗履职。
2	1 月 4 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—福东北片区（二标）	施工单位项目经理刘炯、技术负责人葛峻祎、安全员黄竞辉等都不在岗履职。
3	1 月 5 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—福东北片区（一标）	施工单位项目经理姚鑫、技术负责人陈树斌、安全员黄桂彬等都不在岗履职。
4	1 月 11 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—福东南片区（一标）	施工单位项目经理赖建宏不在岗履职。
5	1 月 12 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—福东北片区（二标）	施工单位项目经理刘炯、监理单位总监孙志文不在岗履职。
6	1 月 13 日	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	项目经理熊振军、质检员周为、技术负责人石智行不在岗履职。
7	1 月 14 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—新洲片区（一标）	施工单位项目经理郭杰宾、技术负责人陈树斌、质检员林家宇均不在岗履职。
8	1 月 14 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—新洲片区（二标）	施工单位项目经理郁伟东、技术负责人邓远波、质检员汪勇均不在岗履职。
9	1 月 15 日	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位项目经理梁凤成不在岗履职。
10	1 月 19 日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—新洲片区（二标）	总监代表嵯朝贵、施工单位质检员肖龙江、技术负责人邓远波未在岗履职。

11	1月19日	新洲河凤塘河生态补水工程	项目技术负责人（江辉明）未在岗履职。
12	1月27日	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	总监王立国不在岗履职。
13	3月15日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	施工单位技术负责人翁保平未在岗履职。
14	3月16日	福田区新洲路（新闻路-滨河大道）污水管网完善工程	项目经理白志东未在岗履职。
15	3月19日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	项目负责人姚鑫、技术负责人陈树斌未在岗履职。
16	3月22日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	技术负责人陈树斌、质检员卢德行未在岗履职。
17	3月23日	福田区易涝风险区整治工程（2019年部分）	施工单位项目经理黄文平不在岗履职。
18	3月29日	福田区第七期优质饮用水入户工程（第三批）	项目经理董健壮、总监熊建平未在岗履职。
19	3月30日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	项目技术负责人邓远波、项目经理郁伟东未在岗履职。
20	3月30日	新洲河凤塘河生态补水工程	监理单位总监黄湘平不在岗履职。
21	3月31日	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	项目监理熊振军未在岗履职。
22	3月31日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	施工单位技术负责人翁保平请假。

（二）制度执行、工程内业资料、分部分项验收方面

质安监站在日常监督检查中，发现部分监督项目代建单位、监理单位、施工单位在制度执行和工程内业资料及分部分项验收方面流于形式等情况。

**表 3 各参建单位制度执行、工程内业资料 and 分部分项验收
情况检查一览表**

序号	检查日期	工程名称	发现的问题情况
1	1 月 2 日	新洲河流域水环境提升工程 -景观提升（示范段）	碧水云桥支座未见隐蔽验收资料；未见 应急外排管隐蔽工程验收资料。
2	1 月 4 日	福田区居民小区二次供水设 施提标改造工程-福东南片 区（二标）	农贸大厦水池隔墙隐蔽工程验收资料 不完善，未见钢筋验收资料
3	1 月 11 日	福田区居民小区二次供水设 施提标改造工程-福东南片 区（一标）	未见隐蔽工程验收资料。
4	1 月 14 日	福田区居民小区二次供水设 施提标改造工程-新洲片区 （二标）	水池内隔墙结构钢筋未进行隐蔽验收。
5	1 月 15 日	新洲河凤塘河生态补水工程	未见顶管有限空间作业单
6	1 月 19 日	新洲河流域水环境提升工程 -景观提升工程（示范段）	综合及专项应急救援预案未见编制单 位、编制人、审核人、审批人，预案未 报审；安全生产管理组织机构未报审； 支护方案、支模架搭设方案未提供。
7	1 月 19 日	新洲河流域水环境提升工程 -水质提升	现场工人三级教育未见考试合格记录； 三级安全教育登记表，教育人签名为复 印，多份安全技术交底记录，交底人签 名为复印；施工安全日记无可追溯性隐 患记录（与隐患整改记录表不对应）； 未见施工单位每周安全生产例会会议 记录；旋挖桩施工专项方案未见泥浆处 理相关内容旋挖桩施工资料多处填写 错误，部分内容未完善。

8	1月19日	新洲河凤塘河生态补水工程	所有分部分项未见验收记录，即进入下道工序；项目未做项目划分和检测计划。
9	1月22日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	无有限空间审批手续。
10	1月27日	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	六工段下穿人行栈道钢筋未按设计图纸施工，基础部分未见隐蔽验收资料；一工段挑台未见隐蔽验收资料。
11	1月27日	新洲河凤塘河生态补水工程	应急预案未组织演练；未及时更新隐患排查台账；未制定疫情防控方案、应急处置预案，未组织演练。
12	1月27日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	无编制安全生产事故应急预案、无演练；无风险辨识管理管控和隐患排查记录；设备基础无钢筋、模板隐蔽验收记录，无报验；质量安全监理单位未按照工程建设管理规程规范等相关要求，及时组织隐蔽验收。
13	1月28日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户；未开设农民工工资专用账户；未办理工资保证金保函。
14	1月28日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户；未开设农民工工资专用账户；未办理工资保证金保函。
15	1月28日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户；未开设农民工工资专用账户；未办理工资保证金保函。
16	1月29日	新洲河流域水环境提升工程-水质提升	现场槽钢支护验收不完善；槽钢支护（东南角闸口处）方案不完善
17	2月4日	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	四工区现场旋挖桩浇灌混凝土未见监理旁站

18	3月5日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	监理日志中，未见总监审阅签字，无现场实际施工内容，有限空间作业旁站记录缺失；有限空间作业旁站记录内容未按规范表 A.0.6 的要求填写，关键内容和工序、施工人员数量、监护人名称等内容缺失；监理安全例会记录中，安全文明施工措施费未体现其中，会议签到表缺失；未提供安全隐患检查周、月记录台账；未提供专业监理工程师安全生产责任承诺书；未提供监理安全施工日志；施工单位复工复产安全技术交底培训中，有限空间作业、临时施工用电等交底内容缺失，只有高处作业安全技术交底内容。
19	3月9日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	现场设备基础钢筋未经验收，私自浇筑混凝土。
20	3月11日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	未见有限空间气体检测记录；未见三级培训（新员工上岗）签到表；未见特种作业人员三级教育培训（架子工、电工等）记录。
21	3月16日	福田区新洲路（新闻路-滨河大道）污水管网完善工程	三级教育培训不全；施工日志、安全施工日志内容不全，不能反映现场真实施工状态
22	3月17日	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	未见深基坑第三方检测方案；防洪度汛应急预案中应急物资不齐全，无应急物资台账和救援线路和医院。
23	3月17日	2020年度水务集团福田区5项管网工程	部分沟槽支护与施工方案不符，存在安全隐患

24	3月18日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	未建立有限空间作业管理台账；有限空间安全教育培训记录中，现场负责人、安全管理人员未体现其具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力，相应的组织架构图缺少；有限空间安全教育培训记录中，作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员未体现其已掌握有限空间作业流程和应急要求。
25	3月19日	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	所有人行栈道及桥梁资料未完成审批签字手续；一工区河边挡墙浇筑3天混凝土未养护，未见隐蔽资料，未见监理旁站记录。
26	3月22日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	未建立有限空间作业管理台账；
27	3月24日	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	未见第三方基坑监测报告。
28	3月25日	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	未建立有限空间作业管理台账；
29	3月29日	新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程（河口-福民路）	未见桩基检测方案；、未见桩基检测报告；
30	3月29日	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	钢结构桥梁安装、隐蔽验收记录资料监理未签字。
31	3月30日	新洲河凤塘河生态补水工程	泵站框架柱、屋面梁板检验质量验收记录表未填写时间；未见泵站框架柱、屋面梁板钢筋加工及安装验收记录；管道回填未见压实度检测报告。

（三）在监项目项目法人报送周检表方面

2021 年第一季度共收到项目法人报送的周检表 77 份（详见表 4），部分项目建设（代建单位）未按要求及时报送周检查。

表 4 周检查报送情况一览表（统计截止：3 月 31 日）

序号	项目单位	1 月		2 月		3 月		备注
		应报	实报	应报	实报	应报	实报	
1	福田区第七期优质饮用水入户工程（第三批）	4	2	春节放假		3	0	2021 年 3 月 12 日恢复每周五项目法人报送周检表
2	福田区易涝风险区整治工程（2019 年部分）	4	4			3	3	
3	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	4	2			3	3	
4	广深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程	1	1			已完工		
5	新洲河流域水环境提升工程－迁改及桩基工程（河口－福民路）	4	3			3	3	
6	新洲河流域水环境提升工程－景观提升工程（示范段）	4	3			3	3	
7	新洲河凤塘河生态补水工程	4	0			3	3	
8	新洲河流域水环境提升工程－水质提升工程	4	3			3	3	

9	福田区新洲路（福强路-福荣路段）污水管网完善工程、福田区新洲路（新闻路-滨河大道）污水管网完善工程	4	0		3	3	
10	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	4	3		3	2	
11	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	4	4		3	3	
12	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	4	4		3	3	
13	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	4	3		3	3	
14	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	4	3		3	3	
15	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	4	4		3	3	
16	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	4	0		3	3	
17	2020 年度水务集团福田区 5 项管网工程	/	/		3	0	
18	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）	/	/		1	1	新开工项目

三、工程实体质量方面

（一）材料与实体质量监督抽检情况

质安监站 2021 年第一季度完成在监水务工程监督抽检共 27 组（见表 4）：抽检管道 CCTV 检测 591 米、各类钢筋抽检 4 组、各类钢筋混凝土管 4 组、给水用聚乙烯 (PE) 管材 1 组、焊缝超声检测 360 米、回弹法测混凝土强度 2 构件、混凝土路面抽芯 2 组、六角头螺栓 1 组、埋管超声波检测 53 米、平板荷载试验 1 组、球墨铸铁井盖试验荷载 1 组、旋喷桩、软地基注浆钻芯法检测 45 米、桩基低应变检测 10 根、桩基钻芯法检测 40.1 米、水泥 2 组。其中，福田区易涝风险区整治工程（2019 年部分）3 芯样（石厦北一街 Y7~Y10）不合格，已下发**福水质量安全监督〔2021〕改字第 2 号**；新洲河凤塘河生态补水工程项目设计采购施工项目总承包（EPC）桩基施工桩长不满足设计桩长要求，已下发**福水质量安全监督〔2021〕改字第 4 号**；新洲河流域水环境提升工程一水质提升工程桩基检测桩身完整性判定为 III 类桩，已下发**福水质量安全监督〔2021〕改字第 7 号**；其余检测项目均合格。

表 5 监督抽检检测项目表

序号	重点检测项目	检测数量	合格数量	备注
1	CCTV 检测	591 米	发现 12 处 1 级（轻微）结构性缺陷	福田区新洲路（新闻路—滨河大道）污水管网完善工程

序号	重点检测项目	检测数量	合格数量	备注
2	钢筋	4 组	4 组	
3	钢筋混凝土管	4 组	4 组	
4	给水用聚乙烯 (PE) 管材	1 组	1 组	
5	焊缝超声检测	360 米	360 米	
6	回弹法测混凝土强度	2 构件	2 构件	
7	混凝土路面抽芯	2 组	1 组	福田区易涝风险区 整治工程 (2019 年 部分) 3 芯样 (石厦 北一街 Y7 ~ Y10) 不 合格
8	六角头螺栓	1 组	1 组	
9	埋管超声波检测	53 米	53 米	
10	平板荷载试验	1 组	1 组	
11	球墨铸铁井盖试验荷载	1 组	1 组	
12	旋喷桩、软地基注浆钻芯法 检测	45 米	0	新洲河凤塘河生态 补水工程项目设计 采购施工项目总承 包 (EPC): 施工桩 长不满足设计桩长 要求
13	桩基低应变检测	10 根	10 根	
14	桩基钻芯法检测	40.1 米	0	新洲河流域水环境 提升工程—水质提 升工程: 桩身完整 性判定为 III 类桩

序号	重点检测项目	检测数量	合格数量	备注
15	水泥	2 组	2 组	

（二）现场质量检查情况

2021 年第一季度福田区在建水务监督工程施工质量总体情况稳定，但日常监督检查中发现现场外观质量较差、部分实体质量与设计图纸要求不符的问题，已下发监督文书，责令相关责任单位整改回复，情况汇报如下：

表 6 现场质量检查问题一览表

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
1	2021.1.2	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	配电房基础地梁钢筋布置不均匀、配电房基础地梁钢筋腰筋长度与设计不符、沉井个别底板钢筋布置间距与设计不符、配电间地梁个别钢筋保护层不足。
2	2021.1.4	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	现场用水泥拌制砂浆。
3	2021.1.5	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	鹏盛花园小区施工现场使用现拌水泥砂浆砌筑、园岭花园 103 栋小区施工现场瓷砖多处出现空鼓现象。

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
4	2021.1.6	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	红树林桥台钢筋（横向）锚固长度不足、一工段桥墩环向钢筋接头未焊接，无拉筋；四工区挡土墙施工，支护不符合施工方案要求，且出现不明渗水；四工段挡土墙钢筋未进行验收。
5	2021.1.7	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	锦峰大厦水箱基础植筋植筋间距与设计不符；锦峰大厦水箱基础植筋植入深度与设计不符；锦峰大厦现场布筋不均匀；国企大厦机箱基础未经验收合格后进入下一道工序。
6	2021.1.8	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	四工段挡土墙钢筋未经监理验收合格擅自浇筑混凝土、四工段桥梁挑台钢筋未经监理验收合格擅自浇筑混凝土。
7	2021.1.11	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷（混凝土工程-混凝土施工）；施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	玮鹏花园三栋水箱基础混凝土存在蜂窝麻面现场、基础混凝土未进行养护；玮鹏花园四栋水箱基础混凝土浇筑未进行凿毛处理、水箱基础混凝土未留保护层、水箱基础混凝土未振捣、现场使用自拌混凝土。

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
8	2021.1.12	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	施工现场钢筋未有合格的送检报告，未提供出厂合格证铭牌；新建水池隔墙水平、纵向钢筋绑扎间距未按图纸施工；新建水池隔墙一侧水平钢筋绑扎位置反了，保护层厚度预留不够；新建水池水平钢筋绑扎搭接长度不够，植筋未按图纸施工。
9	2021.1.13	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）；金属结构及机电安装工程质量缺陷（金属结构制作）。	一工段挑台钢筋未按方案锚固到梁内、一工段挑台钢筋间距大于150mm，与设计不符、一工段挑台钢筋面无锚固长度、一工段挑台部分钢筋搭接长度与设计不符、二工段挑台部分钢筋缺少垫块、无保护层，碧水云桥个别钢结构焊缝不饱满、碧水云桥钢构件、螺栓未进场报验、未送检。
10	2021.1.14	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	设备基础未按图施工（尺寸和配筋）、瓷砖空鼓。

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
11	2021.1.14	新洲河流域水环境提升工程—水质提升工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	旋挖桩泥浆不符合设计要求。
12	2021.1.15	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	泵房沉井中间隔墙钢筋代替保护层垫块，拉筋间距与设计不符，且部分未绑扎。
13	2021.1.18	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	屋面主梁面筋角筋端头锚入柱子长度不够，未按设计图纸及规范要求加工和安装；屋面主梁与次梁交叉处吊筋安装位置不正确（未放到次梁底筋下面）；屋面板筋面筋用 $\varnothing 10$ 代替三级钢（螺纹钢）。
14	2021.1.19	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—新洲片区（二标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	施工现场隔墙钢筋截面尺寸未按图施工。
15	2021.1.19	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	2.4m管与1.6m管碰口处回填料未分层夯实，且使用再生料与垃圾土回填；项目所有原材料未见检测合格报告；所有分部分项未见验收记录，即进入下道工序。
16	2021.1.22	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程—新洲片区	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	配电柜基础外观质量差。

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
		(一标)		
17	2021.1.24	新洲河流域水环境提升工程-景观提升(示范段)	金属结构及机电安装工程质量缺陷(金属结构制作)。	碧水云桥个别钢结构焊缝不饱满、漏焊;碧水云桥斜撑与底梁连续部位漏焊。
18	2021.1.24	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(一标)	混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷(混凝土工程);施工单位质量管理违规行为(施工质量保证)。	中泰燕南名庭水沟侧面混凝土掉角;金茂礼都设备基础混凝土存在蜂窝麻面;现场的腻子、及瓷砖未送检,未见检测报告;水泵基础未按设计图纸施工。
19	2021.1.27	新洲河流域水环境提升工程-景观提升(示范段)	施工单位质量管理违规行为(施工质量保证);施工单位质量管理违规行为(工程验收)。	六工段下穿人行栈道钢筋未按设计图纸施工,基础部分未见隐蔽验收资料。
20	2021.2.1	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位质量管理违规行为(施工质量保证)。	现场顶板直径10的钢筋采用HPB300的圆钢,钢筋级别不符合设计要求;屋面梁的箍筋采用HPB300的圆钢,钢筋级别不符合设计要求;个别的主筋锚固长度不足,不符合规范要求。

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
21	2021. 3. 9	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷（混凝土工程；施工单位质量管理违规行为（施工质量保证））。	现场设备基础未凿毛；现场使用自拌混凝土；现场设备基础混凝土浇筑未振捣；现场设备基础钢筋未经验收，私自浇筑混凝土。
22	2021. 3. 17	2020 年度水务集团福田区 5 项管网工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	雨水口制作安装不符合要求。
23	2021. 3. 19	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	水泵房墙壁装饰隔音板未按图施工
24	2021. 3. 19	新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）；金属结构及机电安装工程质量缺陷（金属结构制作）。	一工区挑台 35 厚板式橡胶支座尺寸不符合设计要求（400*400）；一工区河边挡墙钢筋植筋长度不足；一工区河边挡墙钢筋直径不符合设计要求；人行栈道相连的两钢梁错位 4cm；人行栈道上部钢梁连结不顺直；人行栈道钢板表面部分生锈，须除锈刷漆处理；钢结构未见射线探伤检测及磁粉检测报告；一工区河边挡墙混凝土外侧面不平整；人行栈道斜支撑钢管与

序号	检查时间	检查项目名称	问题归类	问题事项
				板底焊缝不饱满，焊渣未清理就刷漆；人行栈道顶面抽查(8-12号柱) 1m长平整度偏差为 2.2cm。
25	2021.3.25	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	怡静苑水池隔墙竖向钢筋间距不符设计要求
26	2021.3.30	新洲河凤塘河生态补水工程	施工单位质量管理违规行为（施工质量保证）。	DN800 钢管铺设未见砂垫层；部分泵站屋面梁钢筋底部无保护层垫块；管道回填未见压实度检测报告

四、施工安全管理方面

福田区在建水务监督工程施工安全总体情况稳定，但现场监督检查发现存在部分安全文明施工及安全隐患问题，已下发监督文书，责令相关责任单位整改，落实安全文明施工、消除安全隐患。突出的问题汇报如下：

（一）安全文明施工

质安监站 2021 年第一季度日常监督检查中，发现 12 个监督项目有 29 项次施工现场存在裸土未覆盖、施工围挡设置未形成 100%闭环、材料堆放杂乱、七牌一图及安全警示牌缺失等问题（如图 4）。

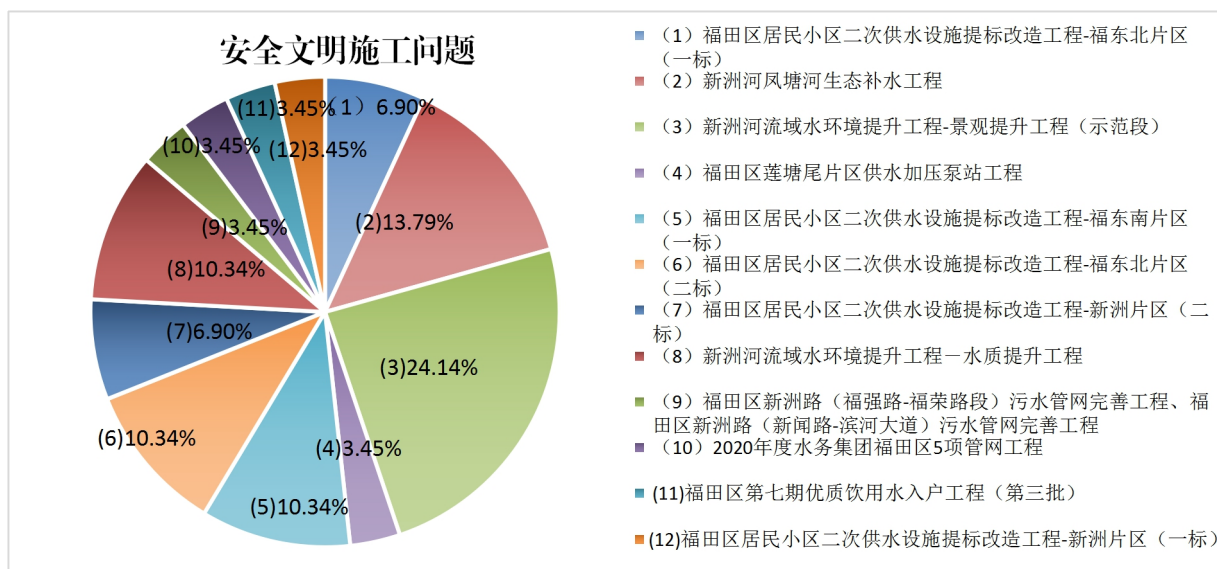


图 4 安全文明施工问题（统计截止：3 月 31 日）

（二）临时用电

质安监站在 2021 年第一季度的日常监督检查中，发现 11 个监督项目有 23 项次施工现场存在临时用电使用多插孔插座、配电箱内 PE 线没接地、电缆线拖地、电箱未按“一箱一机一闸一漏保”要求配置、电箱位置放置不符合要求等问题（如图 5）。

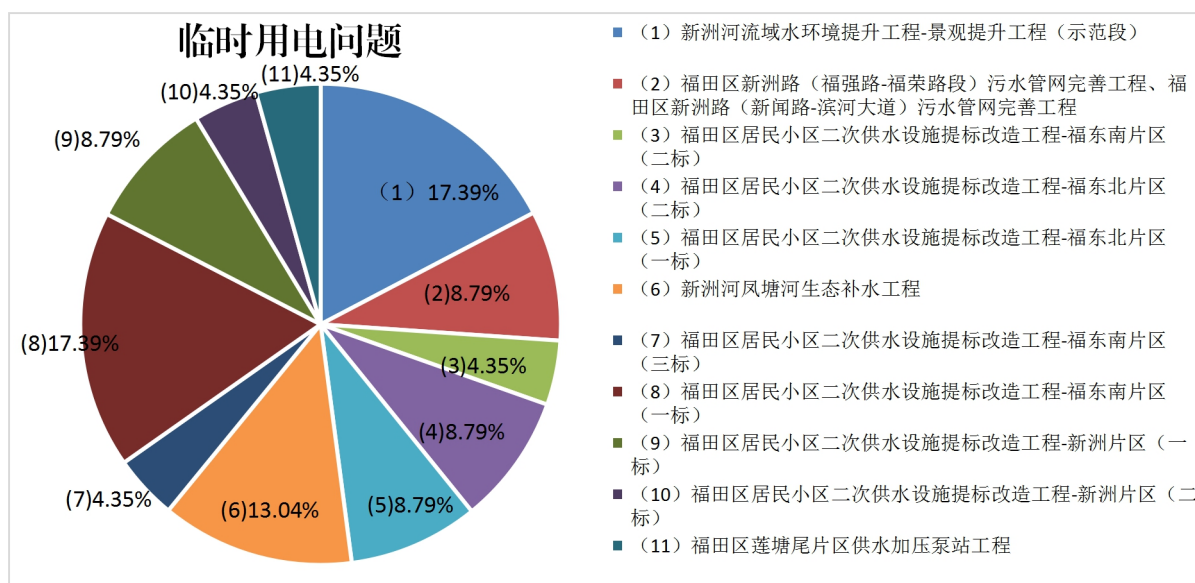


图 5 临时用电问题（统计截止：3 月 31 日）

（三）安全防护措施

1月2日，发现新洲河流域水环境提升工程－景观提升工程（示范段）落叶桥1号墩处施工无支护（详见图6）、碧水云桥操作吊篮个别工人未系安全带（详见图7）；1月5日发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）鹏盛花园小区施工现场高架作业，脚手板未满铺，且无防护栏杆（详见图8）；1月6日，发现新洲河流域水环境提升工程-景观提升（示范段）空中栈道操作平台无防护栏杆（详见图9）；发现福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程外脚手架与墙体之间缝隙未设置安全网（详见图10）；1月7日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）国企大厦作业脚手板未满铺，未绑扎牢固，无防护栏杆（详见图11）；1月13日，发现福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程外脚手架与墙体间空隙未按要求设置安全水平兜网（详见图12）；1月14日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）天都世纪操作平台无防护栏杆，脚手板未满铺（详见图13）；1月15日，发现新洲河凤塘河生态补水工程现场锯木机无防护罩（详见图14）；1月19日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）操作平台脚手板未满铺，防护栏杆缺失（详见图15）；1月19日，发现新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）悬桥临边防护缺失，工人桥面临边作业人员未系挂安全绳（详见图16）；1月19日，发现新

洲河凤塘河生态补水工程配电房搭设支模架至 5m 以上高度未挂安全水平网、未搭设上下通道、未设置剪刀撑（详见图 17）、泵房支模木工用圆盘锯无防护罩，未配备消防设施（详见图 18）；1 月 22 日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）操作平台脚手板未满铺，且未有防护栏杆（详见图 19）；3 月 19 日，发现新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）操作平台放置不稳固，缺少斜支撑杆，脚手板未满铺（详见图 20）；3 月 22 日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）水池内作业现场操作平台上部无安全防护栏杆、无上下爬梯（详见图 21）；3 月 24 日，发现福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）工人高处作业未配戴安全带（详见图 22）；3 月 29 日发现新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）挑台临边安全防护措施缺失（详见图 23）；3 月 30 日，发现新洲河凤塘河生态补水工程泵站外架未满挂安全网，未满铺脚手板（详见图 24）、外架上下通道未搭设到位，存在安全隐患（详见图 25）。

	
图 6 落叶桥 1 号墩处施工无支护。	图 7 碧水云桥操作吊篮个别工人未系安全带。



图 8 施工现场高架作业，脚手板未满铺，且无防护栏杆。



图 9 空中栈道操作平台无防护栏杆。



图 10 外脚手架与墙体之间缝隙未设置安全网。



图 11 国企大厦作业脚手板未满铺，未绑扎牢固，无防护栏杆。



图 12 外脚手架与墙体间空隙未按要求设置安全水平兜网。



图 13 天都世纪操作平台无防护栏杆，脚手板未满铺



图 14 现场锯木机无防护罩。

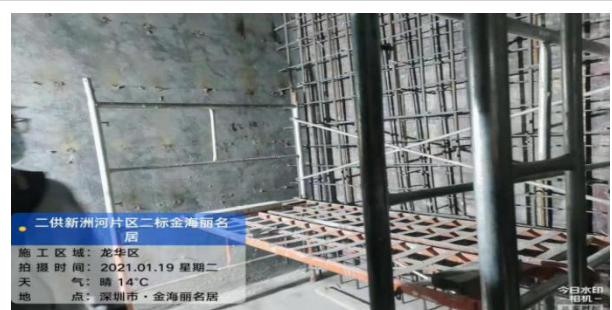


图 15 操作平台脚手板未满铺，防护栏杆缺失。



图 16 悬桥临边防护缺失，工人桥面临边作业人员未系挂安全绳

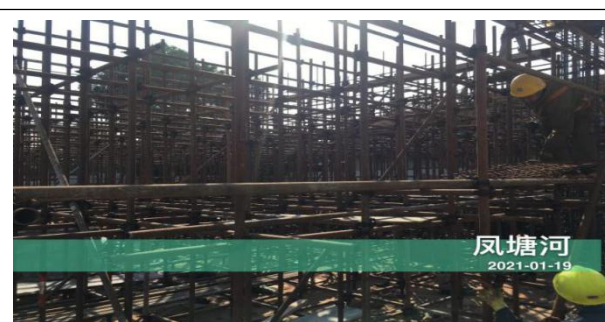


图 17 配电房搭设支模架至 5m 以上高度未挂安全水平网、未搭设上下通道、未设置剪刀撑。



图 18 泵房支模木工用圆盘锯无防护罩，未配备消防设施。



图 19 操作平台脚手板未满铺，且未有防护栏杆。



图 20 操作平台放置不稳固，缺少斜支撑杆，脚手板未满铺



图 21 水池内作业现场操作平台上部无安全防护栏杆、无上下爬梯



图 22 工人高处作业未配戴安全带。



图 23 挑台临边安全防护措施缺失。



五、分析与建议

（一）做好节后复工复产安全防范工作

今年春节期间，大量务工人员就地过年，复工复产节奏明显快于往年，各参建单位要做好复工复产风险隐患排查，对机械设备和电气设备等进行全面复检，严格落实“一线三排”的工作要求，健全落实安全生产责任制，层层压实安全生产责任，狠抓风险隐患排查治理，进一步压减一般安全事故，有效遏制较大事故，坚决防止重特大事故的发生。

（二）做好在监工程防洪度汛工作

2021 年第一季度已结束，汛期即将到来，请各参建单位深刻保持防洪度汛不可松懈的思想，切实抓好在监涉水工程防洪度汛隐患排查和防汛管理；密切关注涵洞、暗渠和其他涉水范围内作业风险较高的危险区域；健全完善应急救援预案，确保人员及财产及时转移，保障人员和财产安全。

（三）完善质量终身责任承诺制工作

各项目参建单位要严格落实质量终身责任制，全面加强质量

控制，强化对建设全过程的质量管理。新开工建设的水务工程项目参建单位法定代表人应及时签署授权书，明确本单位在该工程的项目负责人，经授权的项目负责人应尽快签署工程质量终身责任承诺书。推行“示范段”制度，以实物样板作为质量控制和工程验收的标杆，不断完善施工工艺统一操作要求，提升水务工程施工质量。市场主体存在不良行为的，建议项目法人（建设单位）根据《深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理办法》向区水行政主管部门报送不良行为信息。

（四）强化项目管理人员履职工作

各有关单位要进一步加大对参建单位管理人员在岗履职情况的检查力度，督促各级管理人员依法履职，切实提升辖区在建水务工程施工现场质量安全管理水平。

（五）强化有限空间安全生产工作

各参建单位要进一步加大对有限空间管理台账、有限空间作业审批、安全警示标志的管理，进一步强化有限空间作业应急演练，进一步强化有限空间安全教育培训工作，让员工熟悉和掌握相应的安全技术措施和防范，确保安全培训教育全覆盖，提高全员安全意识，保证辖区有限空间安全生产工作稳定。

福田区水务工程质量安全监督站

2021 年 4 月 1 日

附件

2021年1月1日至3月31日质量安全监督检查情况一览表

1	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月2日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、落叶桥1号墩处施工无支护。 2、落叶桥1号墩处开挖未对原有管道进行保护，造成管道破损。 3、六工区西侧补水管施工暂停后未对管道进行保护，造成补水管污染受损。 4、六工区检修井砌筑不饱满。 5、六工区管材堆放超1.2m。 6、六工区配电箱无检查记录。 7、碧水云桥现场电缆无保护套，现场焊接无接火斗，与易燃物较近。 8、碧水云桥操作吊篮不符合施工方案要求，个别工人未系安全带。 9、碧水云桥支座未见隐蔽验收资料。 10、未见应急外排管隐蔽工程验收资料。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000103）要求相关单位处理。
2	福田区新洲路（新闻路-滨河大道）污水管网完善工程	建设单位：深圳市水务（集团）有限公司 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 施工单位：中国石油管道局工程有限公司	1月2日监督检查： 新闻路-滨河大道施工现场存在如下问题： 1、现场配电箱检查记录滞后。 2、现场管材堆放高度超过1.8m。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000104）要求相关单位处理。
3	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位：深圳市福田区水务局 勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司	1月2日监督检查： 福田区水质净化厂施工现场存在如下问题： 1、工作井积水未及时抽排。 2、配电房基础地梁布置不均匀。 3、配电房基础地梁钢筋腰筋长度与设计不符。 4、沉井个别底板钢筋布置间距与设计不符。 5、配电房地梁个别钢筋保护层不足。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000105）要求相关单位处理。
4	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：新地环境科技（深圳）有限公司//上海明鹏建设集团有限公司	1月4日监督检查： 五邑大厦、农贸大厦施工现场存在如下问题： 1、五邑大厦水箱基础隐蔽验收资料未见。 2、农贸大厦现场使用超过1米马凳。 3、农贸大厦现场无灭火器。 4、农贸大厦现场配电箱接线未连接PE线，接线端子处无防护罩。 5、农贸大厦水池隔墙隐蔽工程验收资料不完善，未见钢筋验收资料。

			对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000106）要求相关单位处理。
5	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：深圳市万德建设集团股份有限公司	1月4日监督检查： 银华大厦小区施工现场存在如下问题： 1、一闸多接； 2、现场用水泥拌制砂浆； 3、有限空间无通风措施； 4、现场使用多孔插座； 5、现场安全带部件缺失； 6、配电箱电缆线未从箱底部接出，接线不规范，箱底未封堵。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000065 及福水质量安全监督〔2021〕停字第1号）要求相关单位处理。
6	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	1月5日监督检查： 园东花园、园岭花园 103 栋、鹏盛花园施工现场存在如下问题： 1、园东花园小区施工现场工程概况牌无开工竣工日期，且无总工期。 2、园岭花园 103 栋“一线三排”图牌无隐患排查记录无主要负责人签字。 3、福东北一标各小区施工现场无警示标识牌。 4、园岭花园 103 栋、鹏盛花园施工现场电缆拖地，配电箱无专人负责。 5、鹏盛花园施工现场无分配电箱。 6、鹏盛花园小区施工现场使用多孔插座。 7、鹏盛花园小区施工现场使用超 2 米高木制人字梯。 8、鹏盛花园小区施工现场高架作业，脚手板未满铺，且无防护栏杆。 9、鹏盛花园小区施工现场使用现拌水泥砂浆砌筑。 10、园岭花园 103 栋小区施工现场瓷砖多处出现空鼓现象，要求返工处理。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000066）要求相关单位处理。
7	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位：深圳市福田区水务局 勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司	1月5日监督检查： 福田区水质净化厂施工现场存在如下问题： 1、工作井周围裸露土未硬化。 2、工作井场地钢管堆放超高，两侧无防滚动措施。 3、门口材料堆放杂乱，未配备灭火器。 4、电缆线沿金属构件物敷设无防护措施。 5、现场氧气、乙炔瓶无防倾倒措施。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000107）要求相关单位处理。

8	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月6日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、红树林管道沟槽靠近居民房，开挖无支护措施，房屋下方出现空洞； 2、红树林桥台钢筋（横向）锚固长度不足； 3、一工段桥墩环向钢筋接头未焊接，无拉筋； 4、空中栈道操作平台无防护栏杆，不符合方案要求； 5、随车吊车进场未报验； 6、河道临边防护栏杆未全封闭； 7、四工区挡土墙施工，支护不符合施工方案要求，且出现不明渗水； 8、二工区福田花园河道临边出现较大裂缝； 9、现场 320C 挖机使用钢筋代替螺栓； 10、四工段挡土墙钢筋未进行验收； 11、路灯迁移合同公司相关资质、苗木迁移合同公司相关资质、给排水合同公司相关资质等资料未完善。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000108）要求相关单位处理。
9	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位：深圳市天健坪山建设工程有限公司	1月6日监督检查： 加压泵站施工现场存在如下问题： 1、施工现场上下通道一侧未设置防护栏杆； 2、外脚手架斜拉杆数量不足； 3、外脚手架底部垫板偏位； 4、盘扣架外侧斜拉杆数量不足； 5、盘扣架与钢管架局部有混搭现象； 6、外脚手架剪刀撑固定位置不符合要求； 7、外脚手架与墙体之间缝隙未设置安全网； 8、盘扣架安全平网缺失； 9、施工现场灭火器失效。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000067）要求相关单位处理。
10	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：山东华立供水设备有限公司//深圳市东远泰建筑工程有限公司	1月7日监督检查： 锦峰大厦、国企大厦施工现场存在如下问题： 1、锦峰大厦水箱基础植筋间距与设计不符； 2、锦峰大厦水箱基础植筋植入深度与设计不符； 3、锦峰大厦现场配电箱巡查记录滞后； 4、锦峰大厦现场布筋不均匀； 5、国企大厦使用超高马凳作业； 6、国企大厦作业脚手板未满铺，未绑扎牢固，无防护栏杆； 7、国企大厦机箱基础未经验收合格后进入下一道工序。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000109）要求相关单位处理。

11	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月8日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、四工段挡土墙钢筋未经监理验收合格擅自浇筑混凝土。 2、四工段桥梁挑台钢筋未经监理验收合格擅自浇筑混凝土。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000113 及福水质量安全监督〔2021〕停字第2号）要求相关单位处理。
12	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//广东富盈建设有限公司	1月11日监督检查： 玮鹏花园施工现场存在如下问题： 1、玮鹏花园现场电缆线随地拖放。 2、玮鹏花园电缆线架空敷设无防护措施。 3、玮鹏花园临时排水管敷设在电缆线上。 4、玮鹏花园三栋水箱基础混凝土存在蜂窝麻面现场。 5、玮鹏花园三栋水箱基础混凝土未进行养护。 6、玮鹏花园四栋水箱基础混凝土浇筑未进行凿毛处理。 7、玮鹏花园四栋水箱基础混凝土未留保护层。 8、现场使用自拌混凝土。 9、玮鹏花园四栋水箱基础混凝土未振捣。 10、未见隐蔽工程验收资料。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000114）要求相关单位处理。
13	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：深圳市万德建设集团股份有限公司	1月12日监督检查： 静逸居施工现场存在如下问题： 1、人员上、下爬梯两端未固定，两侧扶手缺失； 2、检查井垂直爬梯高度超过3米，未做护笼防护； 3、使用不符合要求的木制、钢制马凳； 4、施工现场围挡未使用钢性护栏（用警示带代替）； 5、施工洞口未设置警示标识牌； 6、配电箱一闸多接； 7、施工现场电缆沿金属架体敷设，未采取绝缘保护措施； 8、施工现场小型提升卷扬机未张贴操作规程和设备进场验收合格牌，未提供相应出厂合格证等资料； 9、施工现场钢筋未能提供合格的送检报告和出厂合格证铭牌； 10、新建水池隔墙水平、纵向钢筋绑扎间距未按图纸施工； 11、新建水池隔墙一侧水平钢筋绑扎位置反了，保护层厚度预留不够； 12、新建水池水平钢筋绑扎搭接长度不够，植筋未按图纸施工。

			对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000073）要求相关单位处理。
14	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月13日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、碧水云桥焊接施工处，个别灭火器已失效。 2、空中栈道操作平台搭设在临边不稳定平台上。 3、栈道钢材堆放杂乱，存在倾覆隐患。 4、一工段挑台钢筋未按方案锚固到梁内。 5、一工段挑台钢筋间距大于150mm，与设计不符。 6、一工段挑台钢筋面无锚固长度。 7、一工段挑台部分钢筋搭接长度与设计不符。 8、二工段挑台部分钢筋缺少垫块、无保护层。 9、碧水云桥个别钢筋结构焊缝不饱满。 10、碧水云桥钢构件、螺栓未进场报验、未送检。 11、四工段责令停工部位（680挑台），未按停工要求落实整改。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000115）要求相关单位处理。
15	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位：深圳市天健坪山建设工程有限公司	1月13日监督检查： 加压泵站施工现场存在如下问题： 1、上下施工坡道内侧挡脚板缺失、施工坡道架体与外脚手架连接在一起； 2、外脚手架个别剪刀撑底部固定点位置不符合规范； 3、外脚手架与墙体间空隙未按要求设置安全水平兜网； 4、屋面电焊作业面灭火器缺失； 5、屋面电源开关箱在停工状态下，未切断电源（处于供电状态）。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000074）要求相关单位处理。
16	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	1月14日监督检查： 天都世纪、香江西苑施工现场存在如下问题： 1、天都世纪操作平台无防护栏杆，脚手板未满铺； 2、施工现场使用木制扶梯； 3、电焊机电源线接长使用； 4、香江西苑灭火器失效； 5、设备基础未按图施工（尺寸和配筋）； 6、瓷砖空鼓。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000071）要求相关单位处理。
17	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司	1月14日监督检查： 金海丽名居施工现场存在如下问题： 1、现场使用的操作平台脚手板未满铺，上部无安全防护栏杆，无验收合格牌； 2、现场有限空间作业处未见通风系统设备，未

	标)	施工单位: 江西建工第一建筑有限责任公司	见气体检测记录记录; 3、有限空间作业处未设置进出施工通道, 无照明设施; 4、水池内隔墙结构钢筋未进行隐蔽验收。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000075)要求相关单位处理。
18	新洲河流域水环境提升工程—水质提升工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位: 深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位: 广东亿联建设工程有限公司	1月14日监督检查: 红树林施工现场存在如下问题: 1、汽车吊 XZJ5295JQZ25K 无司索工, 进场报审资料不完善, 未完成签字手续。 2、旋挖桩泥浆不符合设计要求。 3、现场钢筋笼堆放高度超过 1.8 米高, 底部无防滚动措施。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000116)要求相关单位处理。
19	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 勘察单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 深圳市建安(集团)股份有限公司	1月15日监督检查: 福田区水质净化厂施工现场存在如下问题: 1、配电房支撑架搭设时, 部分基础有沉降; 2、配电房支撑架第二层钢管未进场报验; 3、沉井支撑架栏杆连接接头不足; 4、沉井支撑架部分横杆自由端不足 100mm; 5、配电房支撑架部分钢管腐蚀严重; 6、现场氧气、乙炔瓶无防倾倒措施; 7、现场锯木机无防护罩; 8、工作井汽车吊(粤 SW5221)设备未进场报验; 9、沉井现场电缆线沿地面敷设无防护措施, 且使用多孔插座; 10、泵房沉井中间隔墙钢筋代替保护层垫块, 拉筋间距与设计不符, 且部分未绑扎; 11、基坑周边无防护栏杆; 12、未见顶管有限空间作业单。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000117)要求相关单位处理。
20	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位: 深圳市天健坪山建设工程有限公司	1月18日监督检查: 加压泵站施工现场存在如下问题: 1、屋面主梁面筋角筋端头锚入柱子长度不够, 未按设计图纸及规范要求加工和安装; 2、屋面主梁与次梁交叉处吊筋安装位置不正确(未放到次梁底筋下面); 3、屋面板筋面筋用Φ10代替三级钢(螺纹钢); 4、质保资料缺失, 补齐后, 监理验收完善归档。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000076)要求相关单位处理。

21	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位：江西建工第一建筑有限责任公司	1月19日监督检查： 金海丽名居施工现场存在如下问题： 1、操作平台脚手板未满铺，防护栏杆缺失，未挂验收合格牌； 2、有限空间未有检测记录，无专人负责，无监护人； 3、施工现场隔墙钢筋截面尺寸未按图施工。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000077）要求相关单位处理。
22	福田区新洲路（新闻路—滨河大道）污水管网完善工程	建设单位：深圳市水务（集团）有限公司 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 施工单位：中国石油管道局工程有限公司	1月19日监督检查： 新闻路—滨河大道施工现场存在如下问题： 1. 渣土运输车未采取全封闭车或用布全覆盖外运； 2. 施工现场未做污水（包括泥浆水）沉淀池； 3. 施工现场吊车吊钩转动连接轴上的固定防脱插销用园钢筋代替； 4. 吊车吊钩上面的钢丝绳末端固定的U型绳夹缺少一个（应有3个），且绳夹之间的距离不满足规范要求（6d钢丝绳长度）； 5. 配电箱相线与零线未按色线要求连接（红色线用做零线，绿色线用做相线），且接地保护线未连接接线端子。箱内放有螺丝刀； 6. 施工现场电缆线中间接头未做好绝缘保护措施； 7. 配电箱内绝缘隔板和防电击护板缺失； 8. 配电箱内PE线大部分未做线耳压接线端子（用缠绕连接，不稳定，易脱落）； 9. 现场发动机操作人员无相应的操作证（持的是建筑电工证）。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000078）要求相关单位处理。
23	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月19日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、河道临边防护栏杆缺失，部分区域使用警示带代替硬质防护； 2、挑台支模架立杆搭接、悬空、立杆歪斜受力偏心较普遍；支模架未见验收牌（未验收使用）； 3、挑台支模架自由端超长，顶托旋出立管超出200mm； 4、吊装带破损严重，未及时更换； 5、挑台未正确搭设上下安全施工通道； 6、铝合金直梯基础面不平整，无防滑措施； 7、河道临边堆放模板、木方等杂物；挤压临边防护、消防器材缺失； 8、四工段临医院污水处理厂边支护钢板桩埋深不足，钢板桩严重变形；钢板桩一侧围墙、地面出现纵向裂纹； 9、现场个别开关箱电器元件松脱； 10、现场个别开关箱一个漏电保护器同时连接两个动力插座；

			11、现场开关箱内 PE 线采用串联方式连接，中间接头较多，PE 线未与箱门做电气连接； 12、使用两芯电缆连接动力电箱，缺少 PE 线； 13、悬桥临边防护缺失，工人桥面临边作业人员未系挂安全绳； 14、五工区河道外架抛撑角度过大，未设抛撑扫地杆； 15、五工区河道外架末端未设置“之”字斜撑封闭； 16、五工区河道外架剪刀撑未延续到底； 17、五工区河道外架与支模架相连； 18、河道清淤作业人员未配泳衣作业、无监护人员； 19、河道边坡放置滚动的滚桶； 20、桥墩外架防护栏杆间距过大； 21、施工区域围挡未完全封闭； 22、现场高处作业平台脚手板铺设在最上端防护栏杆上； 23、移动操作平台叠高未设置斜撑杆； 24、综合及专项应急救援预案未见编制单位、编制人、审核人、审批人，预案未报审； 25、安全生产管理组织机构未报审； 26、支护方案、支模架搭设方案未提供。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全生产监督检查结果通知书 NO: 2000118）要求相关单位处理。
24	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位: 深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位: 广东亿联建设工程有限公司	1 月 19 日监督检查: 红树林施工现场存在如下问题: 1、现场围挡强度、稳定性不满足要求； 2、钢筋加工区电箱箱门开启空间不足； 3、旋挖机打桩区域未设泥浆池； 4、现场工人三级教育未见考试合格记录； 5、三级安全教育登记表，教育人签名为复印，多份安全技术交底记录，交底人签名为复印； 6、施工安全日记无可追溯性隐患记录（与隐患整改记录表不对应）； 7、项目经理李兴军、安全主任常晟浩资料签名多处为复印，未手写； 8、未见施工单位每周安全生产例会会议记录； 9、旋挖桩施工专项方案未见泥浆处理相关内容； 10、旋挖桩施工资料多处填写错误，部分内容不完善。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全生产监督检查结果通知书 NO: 2000119）要求相关单位处理。

25	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位：深圳市福田区水务局 勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司	1月19日监督检查： 福田区水质净化厂施工现场存在如下问题： 1、沉井南侧边坡未按设计要求支护； 2、2.4m管与1.6m管碰口处回填料未分层夯实，且使用再生料与垃圾土回填； 3、现场2.4米管与1.6米管碰口处开挖未支护，已出现局部坍塌现象； 4、现场气瓶未使用时混合一起未放入专用仓库、无防倾倒、爆晒措施，生活区消防通道不畅通； 5、泵房施工现场用方木搭设未固定的临时施工通道； 6、泵房未支护基坑临边堆载水泥预制管等材料； 7、配电房搭设支模架至5m以上高度未挂安全水平网、未搭设上下通道、未设置剪刀撑。 8、配电房搭设的支模架与外架相连； 9、现场汽车吊未开吊装作业令； 10、水质净化厂内沟槽开挖的地下管线未按方案保护； 11、现场吊装用吊具破损严重； 12、现场电焊机二次接线柱防护不足； 13、现场个别电箱箱体与箱门电气连接用PE线代替。 14、泵房支模木工用圆盘锯无防护罩，未配备消防设施。 15、安全教育交底记录，个别人员还未进场就有教育交底记录。 16、项目所有原材料未见检测合格报告。 17、所有分部分项未见验收记录，即进入下道工序。 18、项目未做项目划分和检测计划。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000120 及福水质量安全监督〔2021〕停字第3号）要求相关单位处理。
26	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	1月22日监督检查： 天都世纪小区施工现场存在如下问题： 1、使用木制人字梯； 2、操作平台脚手板未满铺，且未有防护栏杆； 3、现场人员高处作业未佩戴安全带； 4、无有限空间审批手续； 5、无通风系统，无防护面罩。无配备气体检测仪，检测记录不完备； 6、配电柜基础外观质量差。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000079）要求相关单位处理。

27	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月24日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、碧水云桥焊接施工处，个别灭火器已失效； 2、门卫室无人值守时，未及时切断电源开关，且电线堆放杂乱； 3、碧水云桥个别钢结构焊缝不饱满、漏焊； 4、碧水云桥斜撑与底梁连续部位漏焊。 5、碧水云桥部分临边围挡未设置踢脚板； 6、碧水云桥部分临边围挡密目网破损； 7、碧水云桥配电箱及发电机放置在临边危险部位； 8、碧水云桥桥上及临边堆放施工钢材； 9、一工段场地平整挖掘机未进场报验手续。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000121）要求相关单位处理。
28	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位：深圳市天健坪山建设工程有限公司	1月24日监督检查： 金茂礼都、中泰燕南名庭施工现场存在如下问题： 1、中泰燕南名庭配电箱无系统线路图； 2、中泰燕南名庭材料仓库无配置消防器材； 3、中泰燕南名庭水沟侧面混凝土掉角； 4、金茂礼都设备基础混凝土存在蜂窝麻面； 5、现场的腻子、及瓷砖未送检，未见检测报告； 6、金茂礼都有限空间未设置通风措施； 7、水泵基础未按设计图纸施工。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000122）要求相关单位处理。
29	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//广东富盈建设有限公司	1月27日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、六工段发电机接地线接头处接线不牢固； 2、六工段落叶桥现场使用多孔插头； 3、六工段下河通道无防护栏杆； 4、六工段下穿人行栈道钢筋未按设计图纸施工，基础部分未见隐蔽验收资料； 5、一工段挑台未见隐蔽验收资料。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000123 及福水质量安全监督〔2021〕停字第4号）要求相关单位处理。
30	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	1月27日监督检查： 福田水质净化厂施工现场存在如下问题： 1、应急预案未组织演练。 2、未及时更新隐患排查台账。 3、未制定疫情防控方案、应急处置预案，未组织演练。 4、现场未落实疫情防控宣传工作。 5、未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户。 6、未开设农民工工资专用账户。 7、未办理工资保证金保函。 8、未设置维权信息告示牌。

			9、现场个别部位无警示牌。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000124）要求相关单位处理。
31	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	1月27日监督检查： 城市主场、盛世鹏城施工现场存在如下问题： 1、无编制安全生产事故应急预案、无演练； 2、无风险辨识管理管控和隐患排查记录； 3、设备基础无钢筋、模板隐蔽验收记录，无报验； 4、配电箱悬挂在空中，无法操作； 5、开关箱内保险丝接线柱下部开口、做插座，需更换； 6、质量安全监理单位未按照工程建设管理规程规范等相关要求，及时组织隐蔽验收。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000141）要求相关单位处理。
32	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：新地环境科技（深圳）有限公司//上海明鹏建设集团有限公司	1月28日对在建水务工程安全生产、疫情防控及保障农民工工资支付专项检查检查： 发现存在如下问题： 1、未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户。 2、未开设农民工工资专用账户。 3、未办理工资保证金保函。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000125）要求相关单位处理。
33	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（三标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：山东华立供水设备有限公司//深圳市东远泰建筑工程有限公司	1月28日对在建水务工程安全生产、疫情防控及保障农民工工资支付专项检查检查： 发现存在如下问题： 1、未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户。 2、未开设农民工工资专用账户。 3、未办理工资保证金保函。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000126）要求相关单位处理。
34	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//广东富盈建设有限公司	1月28日对在建水务工程安全生产、疫情防控及保障农民工工资支付专项检查检查： 发现存在如下问题： 1、未在深圳建筑业实名制与分账制管理平台开设账户。 2、未开设农民工工资专用账户。 3、未办理工资保证金保函。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000127）要求相关单位处理。
35	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司	1月29日监督检查： 红树林施工现场存在如下问题： 1、现场临边堆放机械钻头。 2、现场挖机使用钢筋代替卡销。

		施工单位: 广东亿联建设工程有限公司	3、现场挖机进场报验未完善。 4、施工围挡无安全警示标牌。 5、现场未设置“七牌一图”。 6、现场槽钢支护验收未完善。 7、槽钢支护(东南角闸口处)方案未完善。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000128)要求相关单位处理。
36	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 勘察单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 深圳市建安(集团)股份有限公司	2月1日监督检查: 福田水质净化厂施工现场存在如下问题: 1、现场顶板直径10的钢筋采用HPB300的圆钢,钢筋级别不符合设计要求。 2、屋面梁的箍筋采用HPB300的圆钢,钢筋级别不符合设计要求。 3、个别的主筋锚固长度不足,不符合规范要求。 4、部分支撑架顶端自由端大于500mm。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000129)要求相关单位处理。
37	新洲河流域水环境提升工程一水质提升工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位: 深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位: 广东亿联建设工程有限公司	2月3日监督检查: 红树林施工现场存在如下问题: 1、项目划分需重新细化调整并报审。(一周内); 2、检测计划需重新调整并报审。(一周内); 3、施工图纸未经代建单位审核确认,代建单位需提交审图资质。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000130)要求相关单位处理。
38	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(示范段)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位: 深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位: 深圳市市政工程总公司	2月4日监督检查: 新洲路施工现场存在如下问题: 1、四工区旋挖桩混凝土浇筑使用旋挖桩机吊装施工。 2、吊装挂钩无防脱落装置。 3、现场旋挖桩施工未设置泥浆池。 4、现场旋挖桩未按方案进行施工。 5、四工区临边防护栏杆部分缺失,且临边堆放导管未采取固定措施。 6、四工区现场旋挖桩浇灌混凝土未见监理旁站。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000131及水质量安全监督〔2021〕停字第5号)要求相关单位处理。
39	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位: 汕头建安实业(集团)有限公司	3月5日监督检查: 天都世纪施工现场存在如下问题: 1、监理日志中,未见总监审阅签字,无现场实际施工内容,有限空间作业旁站记录缺失; 2、有限空间作业旁站记录内容未按规范表A.0.6的要求填写,关键内容和工序、施工人员数量、监护人名称等内容缺失; 3、监理安全例会记录中,安全文明施工措施费未体现其中,会议签到表缺失; 4、未提供安全隐患检查周、月记录台账; 5、未提供专业监理工程师安全生产责任承诺书;

			6、未提供监理安全施工日志； 7、施工单位复工复产安全技术交底培训中，有限空间作业、临时施工用电等交底内容缺失，只有高处作业安全技术交底内容。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000142）要求相关单位处理。
40	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//广东富盈建设有限公司	3月9日监督检查： 玮鹏大厦施工现场存在如下问题： 1、施工现场围挡未连续封闭。 2、施工现场风机未使用单独的开关箱，未接 PE 线。 3、现场使用多孔插头。 4、现场设备基础未凿毛，模板内的杂物未清理干净。 5、现场使用自拌混凝土。 6、现场设备基础混凝土浇筑未振捣。 7、现场设备基础钢筋未经验收，私自浇筑混凝土。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000134）要求相关单位处理。
41	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	3月10日节后复工复产专项检查： 1、人员到岗情况：技术负责人夏鹏请假，代建单位负责人、项目经理、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000135）要求相关单位处理。
42	新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程（河口-福民路）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市天健第三建设工程有限公司	3月10日节后复工复产专项检查： 1、人员到岗情况：项目经理张雪、技术负责人雷叠龙请假，代建单位负责人、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000136）要求相关单位处理。
43	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：广东亿联建设工程有限公司	3月10日节后复工复产专项检查： 1、人员到岗情况：技术负责人万发玉请假，代建单位负责人、项目经理、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000137）要求相关单位处理。
44	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//	3月11日节后复工复产专项检查： 1、人员到岗情况：代建单位负责人李琦、技术负责人漆耘田请假，项目经理、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全

		广东富盈建设有限公司	监督检查结果通知书 NO: 2000138)要求相关单位处理。
45	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(二标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 新地环境科技(深圳)有限公司//上海明鹏建设集团有限公司	3月11日节后复工复产专项检查: 1、人员到岗情况: 代建单位负责人李琦请假、项目经理、技术负责人、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000139)要求相关单位处理。
46	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 山东华立供水设备有限公司//深圳市东远泰建筑工程有限公司	3月11日节后复工复产专项检查: 1、人员到岗情况: 代建单位负责人李琦请假、项目经理、技术负责人、监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000140)要求相关单位处理。
47	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(二标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位: 江西建工第一建筑有限责任公司	3月11日节后复工复产专项检查: 1、人员到岗情况: 项目经理、总监、安全总监、技术负责人、安全员均在岗履职; 2、未见有限空间气体检测记录; 3、未见三级培训(新员工上岗)签到表; 4、未见特种作业人员三级教育培训(架子工、电工等)记录。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000143)要求相关单位处理。
48	新洲河凤塘河生态补水工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 勘察单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 深圳市建安(集团)股份有限公司	3月15日节后复工复产专项检查: 1、人员到岗情况: 项目经理梁凤龙请假6天, 由丁修华全权负责代管, 丁修华到岗, 技术负责人江辉明请病假, 监理总监、安全总监、安全员均在岗履职。 2、复工复产专项检查表其它事项已落实。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000161)要求相关单位处理。
49	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位: 汕头建安实业(集团)有限公司	3月15日监督检查: 蜜园、凯欣园施工现场存在如下问题 1、气体检测仪未及时充电; 2、现场使用多孔插座, 电缆拖地; 3、不锈钢管爬梯有安全隐患; 4、配电柜门未上锁, 进出线不规范。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000144)要求相关单位处理。
50	福田区小区排水设施修复工程(福东片区)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 监理单位: 深圳市中行建设工程顾问有限公司	3月16日监督检查: 1、要求尽快完善开工备案手续的相关资料。 2、要求做好施工人员的三级安全教育等相关资料。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000162)要求相关单

		施工单位: 深圳市金河建设集团有限公司	位处理。
51	福田区新洲路(新闻路-滨河大道)污水管网完善工程	建设单位: 深圳市水务(集团)有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 施工单位: 中国石油管道局工程有限公司	3月16日监督检查: 滨河新洲立交桥附近施工现场存在如下问题 1、三级教育培训不全; 2、施工日志、安全施工日志内容不全,不能反映现场真实施工状态。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000146)要求相关单位处理。
52	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位: 中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位: 深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位: 广东亿联建设工程有限公司	3月17日监督检查: 1、深基坑专家组审查意见修改后,单位技术负责人未签字。 2、未见深基坑第三方检测方案。 3、防洪度汛应急预案中应急物资不齐全,无应急物资台账和救援线路和医院。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000163)要求相关单位处理。
53	2020年度水务集团福田区5项管网工程	建设单位: 深圳市水务(集团)有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 施工单位: 深圳市伟成建设有限公司	3月17日监督检查: 1、现场“七牌一图”标牌不规范; 2、现场警示标牌少,不明显; 3、挖掘机未挂验收合格牌; 4、部分沟槽支护与施工方案不符,存在安全隐患; 5、雨水口需重新制作安装。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000147)要求相关单位处理。
54	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 山东华立供水设备有限公司//深圳市东远泰建筑工程有限公司	3月18日监督检查: 雷圳大厦施工现场存在如下问题 1、未建立有限空间作业管理台账; 2、有限空间安全教育培训记录中,现场负责人、安全管理人员未体现其具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力,相应的组织架构图缺少; 3、有限空间安全教育培训记录中,作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员未体现其已掌握有限空间作业流程和应急要求。 对上述问题,已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000164)要求相关单位处理。

55	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	3月19日监督检查： 圆岭新村103栋、百花公寓施工现场存在如下问题： 1、围挡未全封闭，无明显的警示标牌； 2、给水管未做成品保护； 3、材料堆放杂乱，未做分区摆放； 4、人字木梯需撤场； 5、基坑无图施工，基坑内有水，临近住宅，存在安全隐患； 6、水泵房墙壁装饰隔音板未按图施工，需返工。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全生产监督检查结果通知书 NO: 2000149）要求相关单位处理。
56	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	3月19日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、操作平台放置不稳固，缺少斜支撑杆，脚手板未满铺。 2、气瓶压力表失灵。 3、乙炔、氧气瓶安全距离小于5米。气瓶与焊机安全距离小于10米。 4、一工区左岸挑台模板支撑架立杆上端顶托未顶到位。 5、未见挑台模板支撑架专项方案。 6、一工区挑台35厚板式橡胶支座尺寸不符合设计要求（400*400），现场为（200*200）。 7、一工区河边挡墙钢筋植筋长度不足10d，现场为5cm。 8、一工区河边挡墙钢筋直径不符合设计要求。 9、人行栈道相连的两钢梁错位4cm。 10、人行栈道上部钢梁连接不顺直。 11、人行栈道钢板表面部分生锈，须除锈刷漆处理。 12、钢结构未见射线探伤检测及磁粉检测报告。 13、所有人行栈道及桥梁资料未完成审批签字手续。 14、一工区河边挡墙浇筑3天混凝土未养护，未见隐蔽资料，未见监理旁站记录。 15、一工区河边挡墙混凝土外侧面不平整。 16、人行栈道斜支撑钢管与板底焊缝不饱满，焊渣未清理就刷漆。 17、人行栈道顶面抽查（8-12号柱）1m长平整度偏差为2.2cm。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全生产监督检查结果通知书 NO: 2000165 及福水质量安全监督〔2021〕改字第7号）要求相关单位处理。

57	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：汕头建安实业（集团）有限公司	3月22日监督检查： 圆岭新村103栋、城市主场施工现场存在如下问题： 1、成品保护不到位； 2、气体检测仪放置位置不当，未发挥使用功能； 3、通风系统不到位，存在安全隐患。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200150）要求相关单位处理
58	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：新地环境科技（深圳）有限公司//上海明鹏建设集团有限公司	3月22日监督检查： 福田大厦、桐林公寓施工现场存在如下问题： 一、有限空间安全生产专项检查（福田大厦、桐林公寓）： 1、未建立有限空间作业管理台账； 2、有限空间安全教育培训记录中，作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员未体现其已掌握有限空间作业流程和应急要求、管理能力； 3、设备安装方案无目录、无编制依据； 4、有限空间作业入口处未设置安全警示标识牌； 5、有限空间作业现场未见应急救援物资； 6、有限空间作业现场水池内无排风设施或无排风管； 7、水池内作业现场操作平台上部无安全防护栏杆、无上下爬梯、无设备验收合格牌； 8、有限空间作业现场无用作联系的通讯设备。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200166）要求相关单位处理。
59	福田区易涝风险区整治工程（2019年部分）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	3月23日监督检查： 信托花园施工现场存在如下问题： 1、2021年3月20日进场的钢筋混凝土管 DN1000 无合格证。 现场沟槽内地下燃气管道未按燃气保护专项方案进行保护。 3、现场个别进场管材外观破损严重，要求退场，本批次管材要求见证送检。 4、防洪度汛应急演练未做。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200167）要求相关单位处理。
60	新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：广东亿联建设工程有限公司	3月24日监督检查： 1、内循环泵站靠道路一侧采用槽钢支护，不符合施工方案要求； 2、抽芯检测钻机四周未设置警戒区域； 3、未见第三方基坑监测报告。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000168）要求相关单位处理。

61	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（二标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司 施工单位：深圳市万德建设集团股份有限公司	3月24日监督检查： 深大电话公寓、岭尚时代园施工现场存在如下问题： 1、现场材料堆放杂乱，垃圾未及时清运； 2、通风系统不完善，室外通风口处未有监护人，存在安全隐患； 3、无材料运送安全通道； 4、气体检测仪数量缺失，放置位置不能有效发挥其使用功能； 5、无警示标牌； 6、工人高处作业未配戴安全带。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000151）要求相关单位处理。
62	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区（一标）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：上海熊猫机械（集团）有限公司//广东富盈建设有限公司	3月25日监督检查： 锦龙花园、怡静苑施工现场存在如下问题： 1、未建立有限空间作业管理台账； 2、有限空间作业现场未见应急救援物资； 3、有限空间作业入口处未设置安全警示标示牌； 4、现场有限空间审批表作业监护人一人多岗； 5、锦龙花园有限空间作业无排风设施； 6、怡静苑风机、钻机无开关箱； 7、未见有限空间应急演练报告及照片； 8、作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员未体现其已掌握有限空间作业流程和应急要求、管理能力； 9、水池内导墙不锈钢板未报进场就使用； 10、怡静苑水池隔墙竖向钢筋间距不符合设计要求（150mm），现场为 200mm。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000169）要求相关单位处理。
63	新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程（河口-福民路）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市天健第三建设工程有限公司	3月29日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、未见桩基检测方案。 2、未见桩基检测报告。 3、桩基基础设计图纸中未见桩基承载力特征值（参数）。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000171）要求相关单位处理。
64	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：中冶华天南京工程技术有限公司 设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司 监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	3月29日监督检查： 新洲路施工现场存在如下问题： 1、一工段：挑台临边安全防护措施缺失； 2、一工段：望水云桥气瓶与电焊机安全距离不足 10 米； 3、一工段：仿木桩边坡内回填淤泥和大石快，且未满铺土工布，未按图纸设计要求施工。 4、二工段：桩基础边坡支护不符合边坡安全专项施工方案要求； 5、二工段：操作平台操作层无安全防护栏杆，未挂验收合格牌；

			6、二工段：钢结构桥梁安装、隐蔽验收记录资料监理未签字。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000172）要求相关单位处理。
65	福田区第七期优质饮用水入户工程（第三批）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位：深圳中国水利水电第四工程局有限公司	3月29日监督检查： 碧华庭居小区、梅山苑小区、梅林居小区施工现场存在如下问题： 1、材料库杂乱，成品未做保护，垃圾未及时清运； 2、施工围挡未全封闭，无“七牌一图”； 3、高处作业平台无防护栏杆，无固定锁紧装置； 4、材料库里使用多孔插座； 5、砂轮机接线有接头； 6、挖掘机进场未报验，未挂验收合格牌，驾驶室灭火器失效，无后视镜； 7、材料库灭火器失效； 8、梅山苑12栋给水管未按图施工，返工，复查后进入下一道工序； 9、配件弯头用防腐漆，未见出厂合格证，要求停止。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000154）要求相关单位处理。
66	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区（二标）	设计单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位：江西建工第一建筑有限责任公司	3月30日监督检查： 福昌苑小区、中城天邑花园小区施工现场存在如下问题： 1、无照明，不具备施工条件； 2、气体检测仪未放置在有限空间内，未发挥其使用功能； 3、通风管道扭曲，存在安全隐患； 4、警示牌未挂在明显位置，未起到警示作用； 5、无有限空间作业培训记录； 6、无作业方案； 7、应急救援物资配备数量不足； 8、电箱放置位置不当，存在安全隐患。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000155）要求相关单位处理。
67	福田区易涝风险区整治工程（2019年部分）	建设单位：深圳市福田区水务局 代建单位：深圳市水务（集团）有限公司等联合单位 设计单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位：深圳市大众工程管理有限公司 施工单位：深圳市市政工程总公司	3月30日监督检查： 信托花园施工现场存在如下问题： 1、检查井井盖周围未进行加固。 2、道路回填未见压实度检测报告。 3、DN400雨水管覆土厚度小于700mm，未包封150mm厚的混凝土。 4、雨水口箅子周围未进行加固。 对上述问题，已下发监督文书（质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200173）要求相关单位处理。

68	新洲河凤塘河生态补水工程	设计单位: 深圳市福田区水务局 勘察单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市大众工程管理有限公司 施工单位: 深圳市建安(集团)股份有限公司	3月30日监督检查: 福田水质净化厂施工现场存在如下问题: 1、泵站外架未满挂安全网, 未满铺脚手板。 2、泵站高支模架体无水平剪刀撑。 3、外架上下通道未搭设到位, 存在安全隐患。 4、气瓶水平放置, 且与焊机间距小于5米。 5、工作井内管道焊接操作平台不符合要求, 无防护栏杆, 未满铺脚手板。 6、沟槽支护拉森钢板桩未咬合, 无横撑。 7、泵站屋面梁板支撑架未提供验收合格记录。 8、DN800 钢管铺设未见砂垫层。 9、部分泵站屋面梁钢筋底部无保护层垫块。 10、泵站框架柱、屋面梁板检验质量验收记录表未填写时间。 11、未见泵站框架柱、屋面梁板钢筋加工及安装验收记录。 12、管道回填未见压实度检测报告。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200174)要求相关单位处理。
69	福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳市西伦土木结构有限公司 施工单位: 深圳市天健坪山建设工程有限公司	3月31日监督检查: 莲塘尾泵站施工现场存在如下问题: 1、挖掘机未挂验收合格牌; 2、电箱位置放置不当, 存在安全隐患; 3、使用多孔插座; 4、高处作业平台无防护栏杆, 脚手板未满铺; 5、外脚手架与墙体之间缝隙过大, 存在安全隐患。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 200156)要求相关单位处理。
70	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)	建设单位: 深圳市福田区水务局 代建单位: 深圳市水务(集团)有限公司等联合单位 设计单位: 深圳市利源水务设计咨询有限公司 监理单位: 深圳天邦建设工程顾问有限公司 施工单位: 汕头建安实业(集团)有限公司	3月31日监督检查: 绿景花园二期、祥云天都世纪施工现场存在如下问题 1、绿景花园二期气体检测仪位置放置在有限空间洞口处, 作用不大; 2、祥云天都世纪材料堆放杂乱; 3、祥云天都世纪砌筑用水泥未作垫高隔离保护; 4、祥云天都世纪紫外线消毒器端口未作保护。 对上述问题, 已下发监督文书(质量与安全监督检查结果通知书 NO: 2000157)要求相关单位处理。

抄送：局领导、局属各部门、各参建单位。

福田区水务工程质量安全监督站

2021年4月1日印发
